

## Сварочный аппарат MASTERMIG 270/2 400V




Сварочный полуавтомат MASTERMIG 270/2 400V – предназначен для полуавтоматической сварки проволокой MIG-MAG (с газом) точечной сварки, с электронным регулированием времени точечной сварки. Имеет термостатическую защиту.

Применяется для сварки таких материалов, как сталь, нержавеющая сталь и алюминий. Поставляется с комплектом для сварки проволокой в среде защитных газов.

Проволока в катушках 15 кг.

Преимущества:

- Горелка с евроразъемом
- Ручка и колеса для перемещения
- Проста и надежность в работе
- Родина бренда, страна-изготовитель:  Италия

### Технические характеристики

Параметр	Ед. изм.	Значение
Сварочный ток	А	20-270
ПН при 240 А и температуре 40°C	%	30
Потребляемая мощность	кВт	5,5 / 9
Напряжение холостого хода	В	37
Напряжение питающей сети	В	400 (±15%)
Степень защиты		IP22
Диаметр проволоки для сварки стали	мм	0,6-1,2
Диаметр проволоки для сварки нержавеющей стали	мм	0,8-1,0
Диаметр проволоки для сварки алюминия	мм	0,8-1,0
Масса аппарата	кг	66
Габаритные размеры ДхШхВ	мм	870x453x800

В комплекте:

- Сварочная горелка 742183
- Массовый зажим
- Ролики подающего механизма код 722112
- Регулятор давления газа 722119

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [tnw@nt-rt.ru](mailto:tnw@nt-rt.ru) || Сайт: <http://telwin.nt-rt.ru/>

	стр.		стр.
1. ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ.....	41	5.3.1 Соединение газового баллона .....	42
2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.....	42	5.3.2 Соединение кабеля возврата тока сварки .....	42
2.1 КОМПАКТНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ .....	42	5.3.3 Соединение горелки .....	42
2.2 Сварочный аппарат со съемным или отдельным устройством протягивания проволоки .....	42	5.3.4 Соединение с устройством подачи проволоки (у моделей с наружным устройством подачи проволоки) .....	42
2.3 СЕРИЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	42	5.3.5 Рекомендации.....	42
2.4 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ЗАКАЗУ .....	42	5.3.6 Соединение узла водяного охлаждения G.R.A. (только для моделей R.A. (с водяным охлаждением)) .....	42
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .....	42	5.4 УСТАНОВКА КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ .....	42
3.1 Табличка данных .....	42	6. СВАРКА: ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ.....	43
3.2 ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	42	6.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	43
4. ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА .....	42	6.2 СВАРКА.....	43
4.1 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ ..	42	6.3 СВАРКА АЛЮМИНИЯ .....	43
5. УСТАНОВКА .....	42	6.4 ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА .....	43
5.1 СБОРКА .....	42	6.5 КЛЕПКА .....	43
5.1.1 Сборка кабеля возврата - зажима.....	42	6.6 ПРОЦЕСС ОТПУСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА .....	43
5.2 СПОСОБ ПОДЪЕМА СВАРОЧНОГО АППАРАТА.....	42	7. ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	43
5.2.1 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПИТАНИЯ .....	42	7.1 ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ .....	43
5.2.2 ВИЛКА И РОЗЕТКА .....	42	7.1.1 Горелка.....	43
5.3 СОЕДИНЕНИЕ КОНТУРА СВАРКИ.....	42	7.1.2 Подача проволоки .....	43
		7.2 ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	43

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ НЕПРЕРЫВНОЙ СВАРКИ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ MIG/MAG И ВО ФЛЮСЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  
Примечание: В приведенном далее тексте используется термин "сварочный аппарат".

## 1. ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ

Рабочий должен быть хорошо знаком с безопасным использованием сварочного аппарата и ознакомлен с рисками, связанными с процессом дуговой сварки, с соответствующими нормами защиты и аварийными ситуациями.  
(Смотри также ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ IEC или CLC/TS 62081": УСТАНОВКА И РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ).



- Избегать непосредственного контакта с электрическим контуром сварки, так как в отсутствии нагрузки напряжение, подаваемое генератором, возрастает и может быть опасно.
- Отсоединять вилку машины от электрической сети перед проведением любых работ по соединению кабелей сварки, мероприятий по проверке и ремонту.
- Выключать сварочный аппарат и отсоединять питание перед тем, как заменить изношенные детали сварочной горелки.
- Выполнить электрическую установку в соответствии с действующим законодательством и правилами техники безопасности.
- Соединять сварочную машину только с сетью питания с нейтральным проводником, соединенным с заземлением.
- Убедиться, что розетка сети правильно соединена с заземлением защиты.
- Не пользоваться аппаратом в сырых и мокрых помещениях, и не производите сварку под дождем.
- Не пользоваться кабелем с поврежденной изоляцией или с плохим контактом в соединениях.
- При наличии блока охлаждения с жидкостью операции наполнения должны выполняться при выключенном сварочном аппарате, отсоединенном от сети питания.



- Не проводить сварочных работ на контейнерах, емкостях или трубах, которые содержат жидкие или газообразные горючие вещества.
- Не проводить сварочных работ на материалах, чистка которых проводилась хлорсодержащими растворителями или поблизости от указанных веществ.
- Не проводить сварку на резервуарах под давлением.
- Убирать с рабочего места все горючие материалы (например, дерево, бумагу, тряпки и т.д.).
- Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места или пользоваться специальными вытяжками для удаления дыма, образующегося в процессе сварки рядом с дугой. Необходимо систематически проверять воздействие дыма сварки, в зависимости от их состава, концентрации и продолжительности воздействия.
- Избегайте нагревания баллона различными источниками тепла, в том числе и прямыми солнечными лучами (если используется).



- Применять соответствующую электроизоляцию электрода, свариваемой детали и металлических частей с заземлением, расположенных поблизости (доступных). Этого можно достичь, надев перчатки, обувь, каску и спецодежду, предусмотренные для таких целей, и посредством использования изолирующих платформ или ковров.
- Всегда защищать глаза специальными неактивными стеклами, смонтированными на маски и на каски. Пользоваться защитной невзгораемой спецодеждой, избегая подвергать кожу воздействию ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, производимых дугой; защита должна относиться также к прочим лицам, находящимся поблизости от дуги, при помощи экранов или не отражающих штор.
- Шум: Если из-за особо интенсивных операций сварки выявляется уровень ежедневного воздействия на людей (LEPd) равный или превышающий 85db(A), является обязательным пользоваться индивидуальными средствами защиты.



- Прохождение сварочного тока приводит к возникновению электромагнитных полей (EMF), находящихся рядом с контуром сварки. Электромагнитные поля могут отрицательно влиять на некоторые медицинские аппараты (например, водитель сердечного ритма, респираторы, металлические протезы и т.д.). Необходимо принять соответствующие защитные меры в отношении людей, имеющих указанные аппараты. Например, следует запретить

доступ в зону работы сварочного аппарата.

Этот сварочный аппарат удовлетворяет техническим стандартам изделия для использования исключительно в промышленной среде в профессиональных целях. Не гарантируется соответствие основным пределам, касающимся воздействия на человека электромагнитных полей в бытовых условиях.

Оператор должен использовать следующие процедуры так, чтобы сократить воздействие электромагнитных полей:

- Прикрепить вместе как можно ближе два кабеля сварки.
- Держать голову и туловище как можно дальше от сварочного контура.
- Никогда не наматывать сварочные кабели вокруг тела.
- Не вести сварку, если ваше тело находится внутри сварочного контура. Держать оба кабеля с одной и той же стороны тела.
- Соединить обратный кабель сварочного тока со свариваемой деталью как можно ближе к выполняемому соединению.
- Не вести сварку рядом со сварочным аппаратом, сидя на нем или опираясь на сварочный аппарат (минимальное расстояние: 50 см).
- Не оставлять ферромагнитные предметы рядом со сварочным контуром.
- Минимальное расстояние d=20см (Рис. N).



- Оборудование класса А:

Этот сварочный аппарат удовлетворяет техническому стандарту изделия для использования исключительно в промышленной среде в профессиональных целях. Не гарантируется соответствие требованиям электромагнитной совместимости в бытовых помещениях и в помещениях, прямо соединенных с электросетью низкого напряжения, подающей питание в бытовые помещения.



### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

#### ОПЕРАЦИИ СВАРКИ:

- в помещении с высоким риском электрического разряда;
- в пограничных зонах;
- при наличии возгораемых и взрывчатых материалов;
- НЕОБХОДИМО, чтобы "ответственный эксперт" предварительно оценил риск и работы должны проводиться в присутствии других лиц, умеющих действовать в ситуации тревоги.
- НЕОБХОДИМО применять технические средства защиты, описанные в 5.10; А.7; А.9. "ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ IEC или CLC/TS 62081".
- НЕОБХОДИМО запретить сварку, когда сварочный аппарат или подающее устройство проволоки поддерживаются рабочим (наприм., посредством ремней).
- НЕОБХОДИМО запретить сварку, когда рабочий приподнят над полом, за исключением случаев, когда используются платформы безопасности.
- НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОДОВ ИЛИ ГОРЕЛКИ: работая с несколькими сварочными аппаратами на одной детали или на соединенных электрически деталях возможна генерация опасной суммы "холостого" напряжения между двумя различными держателями электродов или горелками, до значения, могущего в два раза превысить допустимый предел. Необходимо, чтобы опытный координатор при помощи приборов провел измерение для определения риска и принял подходящие защитные меры, как указано в 5.9 "ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ IEC или CLC/TS 62081".



### ИСТАТОЧНЫЙ РИСК

- ОПРОКИДЫВАНИЕ: расположить сварочный аппарат на горизонтальной поверхности несущей способности, соответствующей массе; в противном случае (напр., пол под наклоном, неровный и т. д.) существует опасность опрокидывания.
- ПРИМЕНЕНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ: опасно применять сварочный аппарат для любых работ, отличающихся от предусмотренных (напр. Размораживание труб водопроводной сети).
- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА: всегда прикреплять баллон специальными средствами, направленными на предотвращение случайных падений.



Защиты и подвижные части кожу сварочного аппарата и устройства подачи проволоки должны находиться в требуемом положении, перед тем, как подсоединять сварочный аппарат к сети питания.



**ВНИМАНИЕ!** Любое ручное вмешательство на частях в движении устройства подачи проволоки, например:

- Замена роликов и/или направляющих проволоки;
- Введение проволоки в ролики;
- Установка катушки с проволокой;

- Очистка роликов, шестеренок и зоны, находящейся под НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ И ОТСОЕДИНЕННОМ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОМ АППАРАТЕ.

- Запрещается поднимать сварочный аппарат.

## 2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

### 2.1 КОМПАКТНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ (РИС. А1, А2)

Этот сварочный аппарат является источником тока для дуговой сварки, изготовленный специально для сварки MAG углеродистых сталей или низколегированных сталей в защитном газе CO<sub>2</sub> или в смеси аргона/CO<sub>2</sub>, используя электроды с обычной или порошковой проволокой (трубчатой). Они также подходят для сварки MIG нержавеющей стали в газе аргоном + 1-2% кислорода и для сварки алюминия в среде аргона, используя электрод с проволокой, по своему составу подходящей свариваемой детали. Пайка MIG обычно выполняется на оцинкованных листах проволокой из медного сплава (например, медь-кремний или медь-алюминий) в среде чистого аргона, в качестве защитного газа (99,9%)

### 2.2 СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ СО СЪЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ (РИС. А3)

Сварочный аппарат с непрерывной подачей проволоки, на тележке, трехфазный, с вентиляцией, для сварки MIG-MAG/FLUX и пайки, со съемным устройством подачи проволоки с 4 РОЛИКАМИ. Возможность применения с различными материалами, такими, как сталь, нержавеющая сталь, алюминий. Большое количество этапов регулирования напряжения дуги.

### 2.3 СЕРИЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

- горелка (с водным охлаждением у модели R.A. (модель с водным охлаждением));
- обратный кабель с зажимом заземления;
- комплект колес;
- адаптер баллона с АРГОНОМ;
- редуктор давления;
- Устройство подачи проволоки;
- блок водного охлаждения R.A. (только у моделей R.A. (с водным охлаждением))

### 2.4 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ЗАКАЗУ:

- электронная плата с двойной синхронизацией;
- Узел соединительных кабелей между генератором- устройством тяги (только для сварочного аппарата со съемным устройством подачи проволоки);
- блок водного охлаждения R.A. (модель с водным охлаждением) (где предусмотрено);
- (серийная принадлежность у модели R.A. (с водным охлаждением));
- Комплект чехла бобины (где предусмотрено);
- Комплект сварки алюминия;
- Комплект сварки порошковой проволокой;

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 3.1 Таблица данных

Технические данные, характеризующие работу и пользование аппаратом, приведены на специальной табличке, их разъяснение дается ниже:

рис. В

- 1- Соответствует Европейским нормам безопасности и требованиям к конструкции дуговых сварочных аппаратов.
  - 2- Внутренняя структурная схема сварочного аппарата.
  - 3- Символ предусмотрено типа сварки.
  - 4- Символ S: указывает, что можно выполнять сварку в помещении с повышенным риском электрического шока (например, рядом с металлическими массами).
  - 5- Символ питающей сети:  
Однофазное переменное напряжение.  
Трехфазное переменное напряжение.
  - 6- Степень защиты корпуса.
  - 7- Параметры электрической сети питания:  
- U<sub>н</sub>: переменное напряжение и частота питающей сети аппарата (максимальный допуск ± 10 %).  
- I<sub>1 макс</sub>: максимальный ток, потребляемый от сети.  
- I<sub>эф</sub>: эффективный ток, потребляемый от сети.
  - 8- Параметры сварочного контура:  
- U<sub>0</sub>: максимальное напряжение без нагрузки (открытый контур сварки).  
- I<sub>н</sub>/U<sub>н</sub>: ток и напряжение, соответствующие нормализованным производимые аппаратом во время сварки.  
- X: коэффициент прерывистости работы. Показывает время, в течение которого аппарат может обеспечить указанный в этой же колонке ток. Коэффициент указывается в % к основному 10 - минутному циклу. (например, 60 % равняется 6 минутам работы с последующим 4-х минутным перерывом, и т. Д.).  
- AV-AV: указывает диапазон регулировки тока сварки (минимальный/ максимальный) при соответствующем напряжении дуги.
  - 9- Серийный номер. Идентификация машины (необходим при обращении за технической помощью, запасными частями, проверке оригинальности изделия).
  - 10- : Величина плавких предохранителей замедленного действия, предусматриваемых для защиты линии.
  - 11- Символы, соответствующие правилам безопасности, чье значение приведено в главе 1 "Общая техника безопасности для дуговой сварки".
- Примечание: Пример идентификационной таблички является указательным для объяснения значения символов и цифр: точные значения технических данных вашего аппарата приведены на его табличке.

### 3.2 ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ: смотри таблицу 1 (ТАБ. 1)

- ГОРЕЛКА: смотри таблицу 2 (ТАБ. 2)

Вес сварочного аппарата указан в таблице 1 (Таб. 1).

## 4. ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

### 4.1 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ (рис. А)

## 5. УСТАНОВКА

**ВНИМАНИЕ!** ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ, ОТКЛЮЧЕННЫМ И ОТСОЕДИНЕННЫМ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

### 5.1 СБОРКА (Рис. С)

Снять со сварочного аппарата упаковку, выполнить сборку отсоединенных частей, имеющихся в упаковке.

### 5.1.1 Сборка кабеля возврата - зажима (Рис. D)

### 5.2 СПОСОБ ПОДЪЕМА СВАРОЧНОГО АППАРАТА

Все сварочные аппараты, описанные в настоящем руководстве, не имеют системы подъема.

**ВНИМАНИЕ!** Установить сварочный аппарат на плоскую поверхность с

соответствующей грузоподъемностью, чтобы избежать опасных смещений или опрокидывания.

### 5.2.1 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПИТАНИЯ

- Перед подсоединением аппарата к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты сети в месте установки техническим характеристикам, приведенным на табличке аппарата.
- Сварочный аппарат должен соединяться только с системой питания с нулевым проводником, подсоединенным к заземлению.
- Для того, чтобы удовлетворять требованиям Стандарта EN 61000-3-11 (Мерцание изобращения) рекомендуется произвести соединения сварочного аппарата с точками интерфейса сети питания, имеющими импеданс менее Z макс Zmax = 0.04 ohm.
- Сварочный аппарат соответствует требованиям стандарта IEC/EN 61000-3-12.

**5.2.2 Вилка и РОЗЕТКА:** соединить кабель питания со стандартной вилкой (3P + T), рассчитанной на потребляемый аппаратом ток. Необходимо подключить к стандартной сетевой розетке, оборудованной плавким или автоматическим предохранителем; специальная заземляющая клемма должна быть соединена с заземляющим проводником (желто-зеленого цвета) линии питания. В таблице 1 (ТАБ. 1) приведены значения в амперах, рекомендуемые для предохранителей линии замедленного действия, выбранных на основе макс. номинального тока, вырабатываемого сварочным аппаратом, и номинального напряжения питания.

- Для операций изменения напряжения открыть внутреннюю часть сварочного аппарата, сняв панель и подготовив клеммник изменения напряжения так, чтобы было соответствие между соединением, указанным на табличке и имеющимся в сети напряжением.

Рис.Е

Тщательно установить на место панель, закрепив специальные винты.

**Внимание!**

Сварочный аппарат подготовлен на заводе к наиболее высокому напряжению из имеющегося диапазона, например: U<sub>н</sub> 400V ← подготовленное на заводе напряжение.

**Внимание!** Несоблюдение указанных выше правил существенно снижает эффективность электрзащиты, предусмотренной изготовителем (класс I) и может привести к серьезным травмам у людей (напр., электрический шок) и нанесению материального ущерба (напр., пожару).

### 5.3 СОЕДИНЕНИЕ КОНТУРА СВАРКИ

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ОТКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.**

В таблице 1 (ТАБ. 1) имеются значения, рекомендуемые для кабелей сварки (в мм<sup>2</sup>) в соответствие с максимальным током сварочного аппарата.

### 5.3.1 Соединение газового баллона.

- Газовый баллон, устанавливаемый на опорную поверхность газового баллона сварочного аппарата: макс. 20 кг.
- Завинтить редуктор давления на клапан газового баллона, установив между ними специальный редуктор, поставляемый как принадлежность, при использовании газа Аргона или смеси аргона/CO<sub>2</sub>.
- Надеть газовую трубку на выводы редуктора баллона и затянуть ее металлическим хомутом.
- Ослабить регулировочное кольцо редуктора давления перед тем, как открывать клапан баллона.

### 5.3.2 Соединение кабеля возврата тока сварки

Соединяется со свариваемой деталью или с металлическим столом, на котором она лежит, как можно ближе к выполняемому сварному соединению. Этот кабель необходимо соединить с зажимом, обозначенным символом (-).

### 5.3.3 Соединение горелки

Вставить горелку в предназначенное для этого соединение, до конца вручную закрутив зажимное кольцо. Подготовить к первой загрузке проволоки, демонтировав сопло и контактную трубку, для облегчения выхода.

### 5.3.4 Соединение с устройством подачи проволоки (у моделей с наружным устройством подачи проволоки)

- Выполнить соединения с генератором тока (задняя панель):
  - кабель тока сварки с быстрым соединением (+);
  - кабель управления к соответствующему соединителю.
- Обратить внимание, чтобы соединители были хорошо закручены, чтобы избежать перегрева и потери эффективности.
- Соединить газовую трубку, идущую от редуктора давления баллона и закрепить её металлическим хомутом в комплекте.

### 5.3.5 Рекомендации

- Закрутить до конца соединители кабелей сварки в быстрых соединениях (если имеются), для обеспечения хорошего электрического контакта; в противном случае произойдет перегрев самих соединителей с их последующим быстрым износом и потерей эффективности.
- Использовать как можно более короткие кабели сварки.
- Избегать пользоваться металлическими структурами, не относящимися к обрабатываемой детали, вместо кабеля возврата тока сварки; это может быть опасно для безопасности и дать плохие результаты при сварке.

### 5.3.6 Соединение узла водяного охлаждения G.R.A. (только для моделей R.A. (с водяным охлаждением))

- Прикрепить узел G. R. A. к оборудованию при помощи кронштейна в комплекте.
- Соединить трубы воды с быстрыми соединениями.
- Включить узел G.R.A., следуя инструкциям, приведенным в руководстве, прилагаемом к узлу охлаждения.

### 5.4 УСТАНОВКА КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ (Рис. F-F1-F2)

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧИНАТЬ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАПРАВКЕ ПРОВОЛОКИ, ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ВЫКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.**

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РОЛИКИ ДЛЯ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ, НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШЛАНГ И НАКОНЕЧНИК СВАРОЧНОГО ПИСТОЛЕТА СООТВЕТСТВУЮТ ТИПУ И ДИАМЕТРУ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРОВОЛОКИ И ПРАВИЛЬНО ПРИСОЕДИНЕНЫ. НА ЭТАПАХ ЗАПРАВКИ ПРОВОЛОКИ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАЩИТНЫМИ ПЕРЧАТКАМИ.

- Открыть разматыватель.
- Надеть катушку с проволокой на шпindel, проверьте, что стержень протаскивания шпинделя правильно установлен в соответствующем отверстии. (1a)
- Поднимите верхний нажимной ролик (и) и отведите его(их) от нижнего ролика (ов) (2a).
- Проверить, что ролики/ролик протягивания подходит к типу используемой проволоки (2b).

- Возьмите свободный конец сварочной проволоки на катушке и обрежьте погнутой частью проволоки так, чтобы на торцевой и боковой частях проволоки не было заусенцев. Поверните катушку в направлении против часовой стрелки и вставьте конец проволоки в направляющую трубку, протолкните его на глубину примерно 50 - 100 мм в направляющее отверстие сварочного рукава (2c).
- Опустите на место верхний нажимной ролик, и регулятором величины давления установите среднюю величину давления прижимного ролика. Убедитесь, что проволока находится в специальной борозде нижнего ролика (3).
- Затормозите слегка шпиндель, воздействуя на специальный регулировочный винт (1b).
- Снять сопло и контактную трубку (4a).
- Вставьте вилку сварочного аппарата в розетку питания, включите сварочный аппарат, нажмите на кнопку горелки или на кнопку движения проволоки на панели управления (если имеются), подождите, пока проволока не пройдет по всему направляющему шлангу и ее конец не покажется на 10 - 15 см из передней части горелки и отпустите кнопку.

**⚠ Внимание! В течении данной операции проволока находится под напряжением и испытывает механические нагрузки, поэтому в случае несоблюдения техники безопасности, может привести к электрическому шоку, ранениям и привести к зажиганию нежелательных электрических дуг:**

- Не направляйте горелку в сторону тела.
- Не подносите горелку близко к газовому баллону.
- Заново монтировать на горелку контактную трубку и сопло (4b).
- Настройте механизм подачи проволоки так, чтобы проволока подавалась плавно и без рывков. Отрегулируйте давление роликов и тормозящее усилие шпинделя на катушку так, чтобы усилие было минимальным, но проволока не проскальзывала в борозде и при прекращении подачи не образовывалась петля из проволоки под воздействием инерции катушки.
- Обрежьте выступающий конец проволоки из наконечника так, чтобы осталось 10-15 мм.
- Закройте отделение для разматывателя.

## 6. СВАРКА: ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

### 6.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ


 
- Вставить вилку массы в розетку (-) (для сварочных аппаратов, оборудованных одной вилкой массы).
- Вставить разъем массы в нужный быстрый разъем (-), в зависимости от свариваемого материала (для сварочных аппаратов, оснащенных 2 или более разъемами массы).
  - быстрый разъем (-) с макс. реактивным сопротивлением (  ) или позиция 2-3 для алюминия или производных сплавов (Al), сплавов меди (CuAl/CuSi).
  - быстрый разъем (-) с мин. реактивным сопротивлением (  ) или позиция 1-2 для нержавеющей стали (SS), углеродистой или низколегированной стали (Fe).
- Соединить обратный кабель со свариваемой деталью.
- Открыть и отрегулировать поток защитного газа при помощи редуктора давления (5-7 л/мин).
- Включить сварочный аппарат и задать ток сварки, посредством поворотного коммутатора.

Рис. G

### 6.2 СВАРКА (РИС. H)

После того, как оборудование было подготовлено посредством операций, указанных ранее, достаточно установить зажим массы в контакт со свариваемой деталью и нажать на кнопку на горелке. Следует поддерживать горелку на определенном расстоянии от детали.

Для сложных сварок следует провести пробы на бракованных деталях, одновременно поворачивая регулировочные рукоятки для улучшения процесса сварки. Если дуга плавится каплями и затухает, необходимо увеличить скорость проволоки или уменьшить величину тока. Если проволока сильно упирается в деталь и приводит к отбрасыванию материала, необходимо снизить скорость проволоки.

Следует помнить, что каждая проволока дает наилучший результат с определенной скоростью движения вперед. Поэтому, для длительных и сложных операций следует провести пробы с проволокой различного диаметра, для выбора наиболее подходящей проволоки.

### 6.3 СВАРКА АЛЮМИНИЯ

Для данного типа сварки в качестве защитного газа используется аргон или смесь аргон-гелий. Используемая проволока должна иметь те же характеристики, что и свариваемый материал. В любом случае предпочтительнее использовать более высоко легированную проволоку (например, алюминий/кремний), и никогда не использовать проволоку из чистого алюминия.

Сварка MIG алюминия не представляет особых сложностей, за исключением обеспечения хорошего протягивания проволоки по горелке, поскольку, как известно, алюминий обладает низкими механическими характеристиками и трудности при протягивании тем больше, чем меньше ш проволоки. Эту проблему можно решить, выполнив следующие модификации:

- 1 - Заменить рукав горелки моделью из тефлона. Для снятия достаточно ослабить установочные болты на концах горелки.
- 2 - Использовать контактные трубки для алюминия.
- 3 - Заменить ролики протягивания проволоки на подходящие для алюминия.
- 4 - Заменить стальной шланг устройства направления проволоки на входе на тефлоновый.

Перечисленные выше части имеются в качестве принадлежностей для алюминия, предлагаемых в качестве опции.

### 6.4 ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА (РИС. I)

При помощи аппарата, использующего проволоку, можно соединять наложенный друг на друга металлический лист, выполняя точечную сварку с наплавлением материала.

Эта установка особенно хорошо подходит для данных целей, поскольку оборудована регулируемым таймером, что позволяет выбирать наиболее подходящее время точечной сварки и, следовательно, выполнять точки с одинаковыми характеристиками.

Для использования оборудования для точечной сварки, необходимо провести следующие подготовительные операции:

- Заменить сопло горелки на специальный тип для точечной сварки, поставляемый в качестве принадлежности. Это сопло отличается цилиндрической формой и имеет на конечной части отверстие для выхода газа.
- Установить регулировочный коммутатор тока в положение "максимум".
- Отрегулировать скорость движения вперед почти на максимальную величину.
- Установить девиатор в положение "ТАЙМЕР".
- Отрегулировать время точечной сварки, в зависимости от толщины соединяемых листов.

Для выполнения точечной сварки сопло горелки помещают на плоскость первого листа, нажимают на кнопку горелки для пуска сварки: проволока расплавляет первый лист, проходит через него и проникает в другой лист, образуя таким образом клин расплава между двумя листами.

Следует нажимать на кнопку до тех пор, пока таймер не прервет сварку. Этим способом можно выполнять точечную сварку даже в условиях, не позволяющих работать традиционным аппаратам контактной сварки, поскольку можно соединить листы, доступ к которым сзади невозможен, например, коробчатой формы. Дополнительно, уменьшена нагрузка на оператора, с учетом легкости горелки.

Ограничения использования данной системы связаны с толщиной первого листа, а второй лист может иметь большую толщину.

### 6.5 КЛЕПКА (РИС. L)

Эта операция возможна только при помощи компактных сварочных аппаратов с вилок заземления.

Этот процесс позволяет приподнять вдавленные или деформированные металлические листы, без необходимости ударов с обратной стороны. Это необходимо в случаях ремонта частей кузова автомобиля, доступ к которым сзади невозможен.

Операция выполняется следующим образом:

- Заменить сопло горелки на специальное сопло для клепки, у которого с боковой стороны имеется гнездо для клепки.
- Установить регулировочный коммутатор тока в положение 3.
- Отрегулировать скорость, в зависимости от тока и от ш используемой проволоки, как если бы вам необходимо было провести операцию по сварке.
- Установить девиатор в положение "ТАЙМЕР".
- Отрегулировать время на 1 - 1,5 секунды.

Таким образом будет выполнена точка сварки, соответствующая головке клепки, формируя его соединение с листом. Теперь будет возможно, используя специальный инструмент, приподнять вдавленный лист.

### 6.6 ПРОЦЕСС ОТПУСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА (РИС. M)

Эта операция возможна при помощи компактных сварочных аппаратов с одной или несколькими вилками заземления.

**Для выполнения данного процесса запросите соответствующую упаковку.**

В автомастерской, после проведения сварки или нанесения ударов молотком, лист теряет свои первоначальные свойства и для возвращения листа к первоначальному состоянию, оператор использовал кислородно-ацетиленовую горелку, при помощи которой нагревал лист до температуры около 800°C, быстро охлаждая ее затем при помощи пропитанной водой тряпки.

При желании, можно полностью заменить кислородно-ацетиленовую горелку, и процедура отпуска выполняется, как описано далее:

- Снять сопло горелки и вставить специальный держатель электрода, а затем угольный электрод, закрутив специальную рукоятку.
- Установить в положение 1 регулировочную рукоятку (более высокие положения приведут к слишком сильному нагреву электрода и оборудования).
- Снять давление с роликов протягивания, путем отцепления пружины, чтобы избежать протягивания проволоки в горелку.

Если отпускаемая часть захватывает только небольшую зону, выполнять операцию, как точечную сварку, приводя в контакт концевую часть электрода с листом на время, достаточное для ее нагрева, и для быстрого последующего охлаждения при помощи тряпки, пропитанной водой. Если отпускаемая часть более широкая, следует вращать электрод.

### ⚠ ВНИМАНИЕ:

- Сигнальная лампа включается в состоянии перегрева, прерывая подачу тока; восстановление автоматическое, спустя несколько минут охлаждения.

## 7. ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**⚠ ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ОТКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ .**

### 7.1 ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ: ОПЕРАЦИИ ПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОПЕРАТОРОМ.

#### 7.1.1 Горелка

- Не оставляйте горелку или её кабель на горячих предметах, это может привести к расплавлению изоляции и сделать горелку и кабель непригодными к работе.
- Регулярно проверяйте крепление труб и патрубков подачи газа.
- При каждой смене катушки со сварочной проволокой продувайте сухим сжатым воздухом под давлением не более 5 бар шланг подачи проволоки и проверяйте его состояние.
- Проверить, перед каждым использованием, степень износа и правильность монтажа конечных частей горелки: сопло, контактная трубка, диффузор газа.

#### 7.1.2 Подача проволоки

- Проверить степень износа роликов, протягивающих проволоку. Периодически удаляйте металлическую пыль, откладывающуюся в зоне протягивания (ролики и направляющая проволоки на входе и выходе).

### 7.2 ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИИ ВНЕПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ В ЭЛЕКТРИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТАХ ПЕРСОНАЛОМ.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

**НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ ПАНЕЛЬ И НЕ ПРОВОДИТЕ НИКАКИХ РАБОТ ВНУТРИ КОРПУСА АППАРАТА, НЕ ОТСОЕДИНЯЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВИЛКУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.**

**Выполнение проверок под напряжением может привести к серьезным электротравмам, так как возможен непосредственный контакт с токоведущими частями аппарата и/или повреждениям вследствие контакта с частями в движении.**

- Регулярно осматривайте внутреннюю часть аппарата, в зависимости от частоты использования и запыленности рабочего места. Удаляйте накопившуюся на трансформаторе, сопротивлении и выпрямителе пыль при помощи струи сухого сжатого воздуха с низким давлением (макс. 10 бар).
- Не направлять струю сжатого воздуха на электрические платы; произведите их очистку очень мягкой щеткой или специальными растворителями.
- Проверить при очистке, что электрические соединения хорошо закручены и на кабелепроводах отсутствуют повреждения изоляции.
- После окончания операции техобслуживания верните панели аппарата на место и хорошо закрутите все крепежные винты.
- Никогда не проводите сварку при открытой машине.

TAB.1



**WELDING MACHINE TECHNICAL DATA - DATI TECNICI SALDATRICE**

	I <sub>2</sub> max						
		230V	400V	230V	400V	mm <sup>2</sup>	kg
3	200	T16A	T10A	16A	16A	16	65 (76 duplex)
	240	T16A	T10A	16A	16A	25	75
	300	T16A	T10A	16A	16A	25	94
	400	T25A	T16A	32A	16A	35	100
	500	T40A	T25A	63A	32A	50	116 (132 R.A.)

TAB.2




**TORCH TECHNICAL DATA - DATI TECNICI TORCIA**

MODELLO MODEL	CLASSE DI APPARTENENZA/CLASSIFICATION: 113V					
I <sub>2</sub> max (A)	I max (A)	X (%)				
200	180	60	CO <sub>2</sub>	Fe 0.6÷1		
	150	60	Ar/CO <sub>2</sub> Mix	Al 0.8÷1		
240 300	230	60	CO <sub>2</sub>	Fe 0.6÷1.2		
	200	60	Ar/CO <sub>2</sub> Mix	Al 0.8÷1		
400 ÷ 500	340	60	CO <sub>2</sub>	Fe 0.8÷1.6		
	320	60	Ar/CO <sub>2</sub> Mix	Al 1÷1.6		
500 R.A.	300	100	CO <sub>2</sub>	Fe 0.8÷1.6		1 l/min 2÷3.5 bar
	270	100	Ar/CO <sub>2</sub> Mix	Al 1÷1.6		


**LEGENDA/KEY:**

- Fe = ACCIAIO  
STEEL
- Al = ALLUMINIO  
ALUMINIUM
- Co = FILO ANIMATO  
TUBULAR WIRE
- \* = FFREDDAMENTO  
COOLING
- = ARIA/GAS  
AIR/GAS
- = ACQUA  
WATER


**FIG. A1**

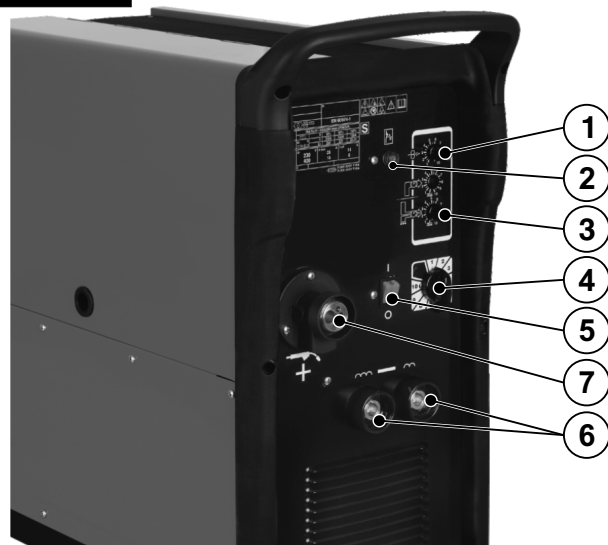

**FIG. A3**

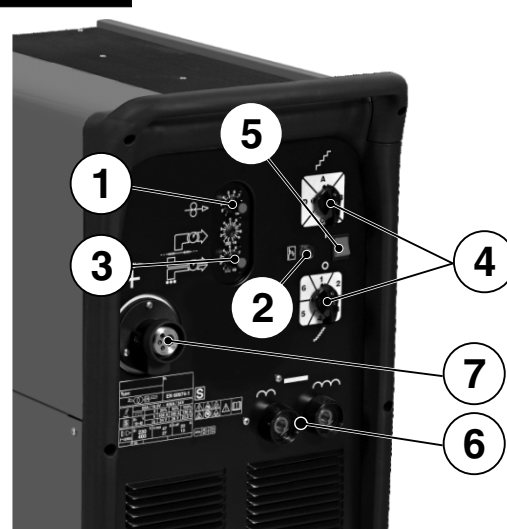

**FIG. A2**

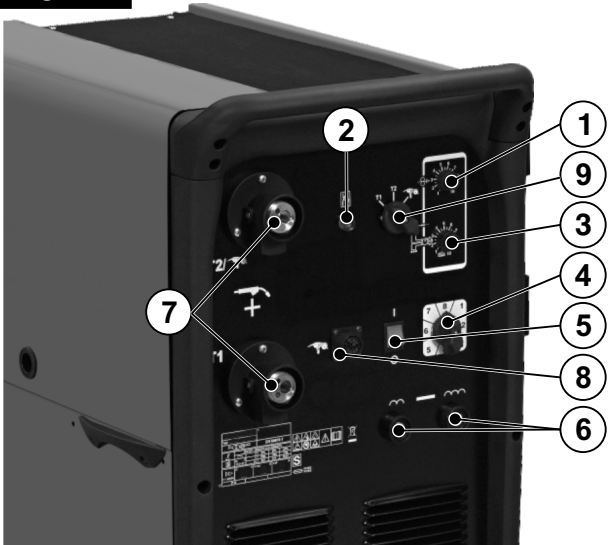

- GB**
- 1- Wire feed rate
  - 2- Lampada trigger light
  - 3- Welding time
  - 4- Arc voltage adjustment
  - 5- Main switch
  - 6- Earth cable connection sockets
  - 7- Quick coupling torch connector
  - 8- 14-pin connector for spool gun connection
  - 9- Torch selector (T1, T2, Spool gun)

- P**
- 1- Velocidade do fio
  - 2- Lâmpada intervenção termostato
  - 3- Tempo de soldadura
  - 4- Regulação tensão de arco
  - 5- Interruptor geral
  - 6- Tomadas de ligação cabo massa
  - 7- Conector rápido engate tocha
  - 8- Conector 14 pólos para a ligação Spool gun
  - 9- Selector tocha (T1, T2, Spool gun)

- S**
- 1- Trádens hastighet
  - 2- Lampa för ingrepp termostat
  - 3- Svelstid
  - 4- Reglering av bågens spänning
  - 5- Huvdstrombrytare
  - 6- Uttag för anslutning av massakabel
  - 7- Snabbkoppling fäste skärbrännare
  - 8- Kopplingsdon 14-polig för anslutning av Spool gun
  - 9- Svelstipistolens väljare (T1, T2, Spool gun)

- PL**
- 1- Prędkość drutu
  - 2- Lampa zadziałania termostatu
  - 3- Czas trwania spawania
  - 4- Regulacja napięcia łuku
  - 5- Wyłącznik główny
  - 6- Gniazda do podłączenia przewodu masy
  - 7- Szybki łącznik do połączenia uchwytu spawalniczego
  - 8- Łącznik 14-biegunowy do podłączenia uchwytu spawalniczego Spool gun
  - 9- Przełącznik uchwytu spawalniczego (T1, T2, uchwyt Spool gun)

- HR/SCG**
- 1- Brzina žice
  - 2- Lampata intervencije termostata
  - 3- Vrijeme varjenja
  - 4- Regulacija napona luka
  - 5- Opća sklopka
  - 6- Učiničnice za prespajanje kabla na uzemljenje
  - 7- Brzi priključak za priključivanje baterije
  - 8- Priključak 14 pola za spajanje Spool gun
  - 9- Selektor plamenika (T1, T2, Spool gun)

- I**
- 1- Velocità del filo
  - 2- Lampada intervento termostato
  - 3- Tempo di saldatura
  - 4- Regolazione tensione d'arco
  - 5- Interruttore generale
  - 6- Prese collegamento cavo massa
  - 7- Connettore rapido attacco torcia
  - 8- Connettore 14P per il collegamento Spool gun
  - 9- Selettore torcia (T1, T2, Spool gun)

- NL**
- 1- Tijd lassen
  - 2- Hoofdschakelaar
  - 3- Regeling boogspanning
  - 4- Regeling van de draad
  - 5- Snelheid van de draad
  - 6- Contacten verbinding massakabel
  - 7- Connector snelkoppeling toorts
  - 8- Connector 14 polen voor de verbinding Spool gun
  - 9- Selectietoets toorts (T1, T2, Spool gun)

- GR**
- 1- Ταχύτητα σύρματος
  - 2- Λύχνια επέμβασης θερμοστάτη
  - 3- Χρόνος συγκόλλησης
  - 4- Ρύθμιση τάσης τόξου
  - 5- Γενικός διακόπτης
  - 6- Πρίζες σύνδεσης καλωδίου σώματος
  - 7- Ταχυσύνδεσμος λάμπας
  - 8- Συνδεσμός 14 πόλων για σύνδεση Spool gun
  - 9- Επιλογή λάμπας (T1, T2, Spool gun)

- CZ**
- 1- Rychlost posuvu drátu
  - 2- Kontrolka zásahu termostatu
  - 3- Svařovací doba
  - 4- Regulace napětí oblouku
  - 5- Hlavní vypínač
  - 6- Zásuvky pro připojení zemničního kabelu
  - 7- Rychlospojka pro připojení svařovací pistole
  - 8- 14-pólový konektor pro připojení Spool gun
  - 9- Volič svařovací pistole (T1, T2, Spool gun)

- LT**
- 1- Vielos padavimo greitis
  - 2- Termostato įsijungimo lemputė
  - 3- Suvirinimo greitis
  - 4- Lanko įtampos reguliavimas
  - 5- Pagrindinis jungiklis
  - 6- Įžemimo laidų sujungimo lizdas
  - 7- Degiklio prijungimo paviršinis lizdas
  - 8- 14 polių jungtis Spool gun prijungimui
  - 9- Degiklio selektorius (T1, T2, Spool gun)

- F**
- 1- Vitesse du fil
  - 2- Témoïn d'intervention du thermostat
  - 3- Temps de soudage
  - 4- Réglage de la tension d'arc
  - 5- Interrupteur général
  - 6- Prise de connexion câble masse.
  - 7- Connecteur rapide raccord torche
  - 8- Connecteur 14 pôles pour connexion Spool gun
  - 9- Sélecteur de la torche (T1, T2, Spool gun)

- DK**
- 1- Trådens hastighed
  - 2- Lampe for termostatudløsning
  - 3- Svejestid
  - 4- Regulering af buespænding
  - 5- Hovedafbryder
  - 6- Jordforbindelsestilslutninger
  - 7- Lynforbindelse brændertilkobling
  - 8- 14-pols konektor til forbindelse af Spool Gun'en
  - 9- Vælgerknop brænder (T1, T2, Spool gun)

- RU**
- 1- Скорость провода
  - 2- Лампа вмешательства термостата
  - 3- Время Сварки
  - 4- Регулирование напряжения горения дуги
  - 5- Главный выключатель
  - 6- Розетки соединения кабеля массы
  - 7- Быстросъёмные соединения для горелки
  - 8- Соединитель 14P (полюсов) для соединения приводной горелки (Spool gun)
  - 9- Селектор горелки (T1, T2, Spool gun)

- SK**
- 1- Rychlost posuvu drótu
  - 2- Kontrolka zásahu termostatu
  - 3- Doba zvrárania
  - 4- Regulácia napätia oblúka
  - 5- Hlavný vypínač
  - 6- Zásuvky na pripojenie zemniaceho kábla
  - 7- Rychlospojka na pripojenie zvrácej pistole
  - 8- 14-pólový konektor pre pripojenie Spool gun
  - 9- Volič zvrácej pistole (T1, T2, Spool gun)

- EE**
- 1- Itraadi kiirus
  - 2- Ülekumenemiskaitse signaallamp
  - 3- Keevitusaeg
  - 4- Kaarepinge reguleerimine
  - 5- Pealüliti
  - 6- Maanduskaabli ühenduspistikud
  - 7- Põleti otsaku kiirpistik
  - 8- Ühendus 14 pin Spool gun-püstoli jaoks
  - 9- Põleti selektor (T1, T2, Spool gun)

- D**
- 1- Drahtgeschwindigkeit
  - 2- Lampe für das Ansprechen des Thermostats
  - 3- Schweißdauer
  - 4- Einstellung der Lichtbogenspannung
  - 5- Hauptschalter
  - 6- Anschlußbuchsen für Massekabel
  - 7- Schnellsteckanschluß für Brenner
  - 8- Steckbuchse 14 Pole für den Anschluß der Spool gun
  - 9- Brenner-Selektor (T1, T2, Spool gun)

- SF**
- 1- Langan nopeus
  - 2- Termostaatin toimintavalo
  - 3- Hitsausaika
  - 4- Kaaren jännitteen säätö
  - 5- Yleiskatkaisin
  - 6- Maadoituskaapelin kytkentäpistokkeet
  - 7- Hitsauspään kiinnityksen nopea yhdistäjä
  - 8- Yhdistäjä 14P (napaa) Spool gun:n yhdistämiseksi
  - 9- Hitsauspään valitsin (T1, T2, Spool gun)

- H**
- 1- Huzal sebessége
  - 2- Hőszabályzó-beavatkozás lámpája
  - 3- Hegesztés ideje
  - 4- Iv feszültségének szabályozása
  - 5- Főkapcsoló
  - 6- Földkábel csatlakozók
  - 7- Páka bekötő gyorscsatlakozó dugó
  - 8- 14 pólusú csatlakozóház a Spool gun csatlakoztatásához
  - 9- Hegesztőpisztoly kiválasztó kapcsoló (T1, T2, Spool gun)

- SI**
- 1- Hitrost žice
  - 2- Lučka za opozorilo o posegu termostata
  - 3- Čas varjenja
  - 4- Uravnavanje napetosti loka
  - 5- Glavno stikalo
  - 6- Vtičnica za povezavo masnega kabla
  - 7- Hiter priključek za priključevanje elektroodnega držala
  - 8- Priključek 14-polini za povezavo Spool gun
  - 9- Izbičnik elektroodnega držala (T1, T2, Spool gun)

- LV**
- 1- Stieples ātrums
  - 2- Termostata iedarbošanās lampiņa
  - 3- Metināšanas ilgums
  - 4- Loka sprieguma regulēšana
  - 5- Galvenais slēdzis
  - 6- Masas vada pieslēgšanas ligzdas
  - 7- Ātras pieslēgšanas savienotājs degļa pieslēgšanai
  - 8- Savienotājs 14 kontaktu Spool gun (degļa ar spoli) pievienošanai
  - 9- Degļa pārslēgš (T1, T2, Spool gun)

- E**
- 1- Velocidad del hilo
  - 2- Lámpara de intervención del termostato
  - 3- Tiempo de soldadura
  - 4- Regulación de la tensión de arco
  - 5- Interruptor general
  - 6- Tomas de conexión del cable de masa
  - 7- Conector rápido de conexión de soplete
  - 8- Conector 14 polos para la conexión de Spool gun
  - 9- Selector de la antorcha (T1, T2, Spool gun)

- N**
- 1- Trådhastighet
  - 2- Lampe för aktivering av termostaten
  - 3- Svejestid
  - 4- Regulering av buespenning
  - 5- Hovedströmbryter
  - 6- Jordledningsnings kopplingsuttak
  - 7- Hurtigkopling til sveisebrennerens feste
  - 8- Kontakt 14 poler for kopling til Spool Gun
  - 9- Sveisebrennerens velger (T1, T2, Spool gun)

- RO**
- 1- Viteza sărmei
  - 2- Lampă de intervenție a termostatalui
  - 3- Timp de sudare
  - 4- Reglare tensiune de arc
  - 5- Interruptor general
  - 6- prize de legătură cablu de masă
  - 7- Conector rapid pentru conectarea pistolului de sudură
  - 8- Conector 14 poli pentru legătură Spool gun
  - 9- Selector pistollet (T1, T2, Spool gun)

- BG**
- 1- Скорост на електродната тел
  - 2- Лампа на термостата
  - 3- Време на заваряване
  - 4- Регулиране на напрежението в дъгата
  - 5- Главен прекъсвач
  - 6- Контакти за свързване на замасивящия кабел
  - 7- Конектор за свързване на горелката
  - 8- Конектор с 14 полюса за свързване на Spool gun
  - 9- Селекторен ключ горелка (T1, T2, Spool gun)

FIG. B



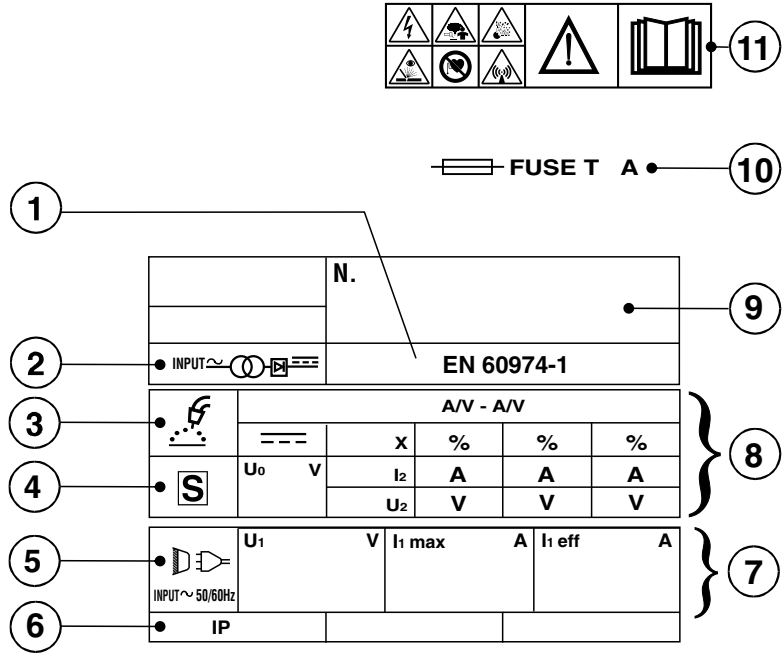


FIG. C

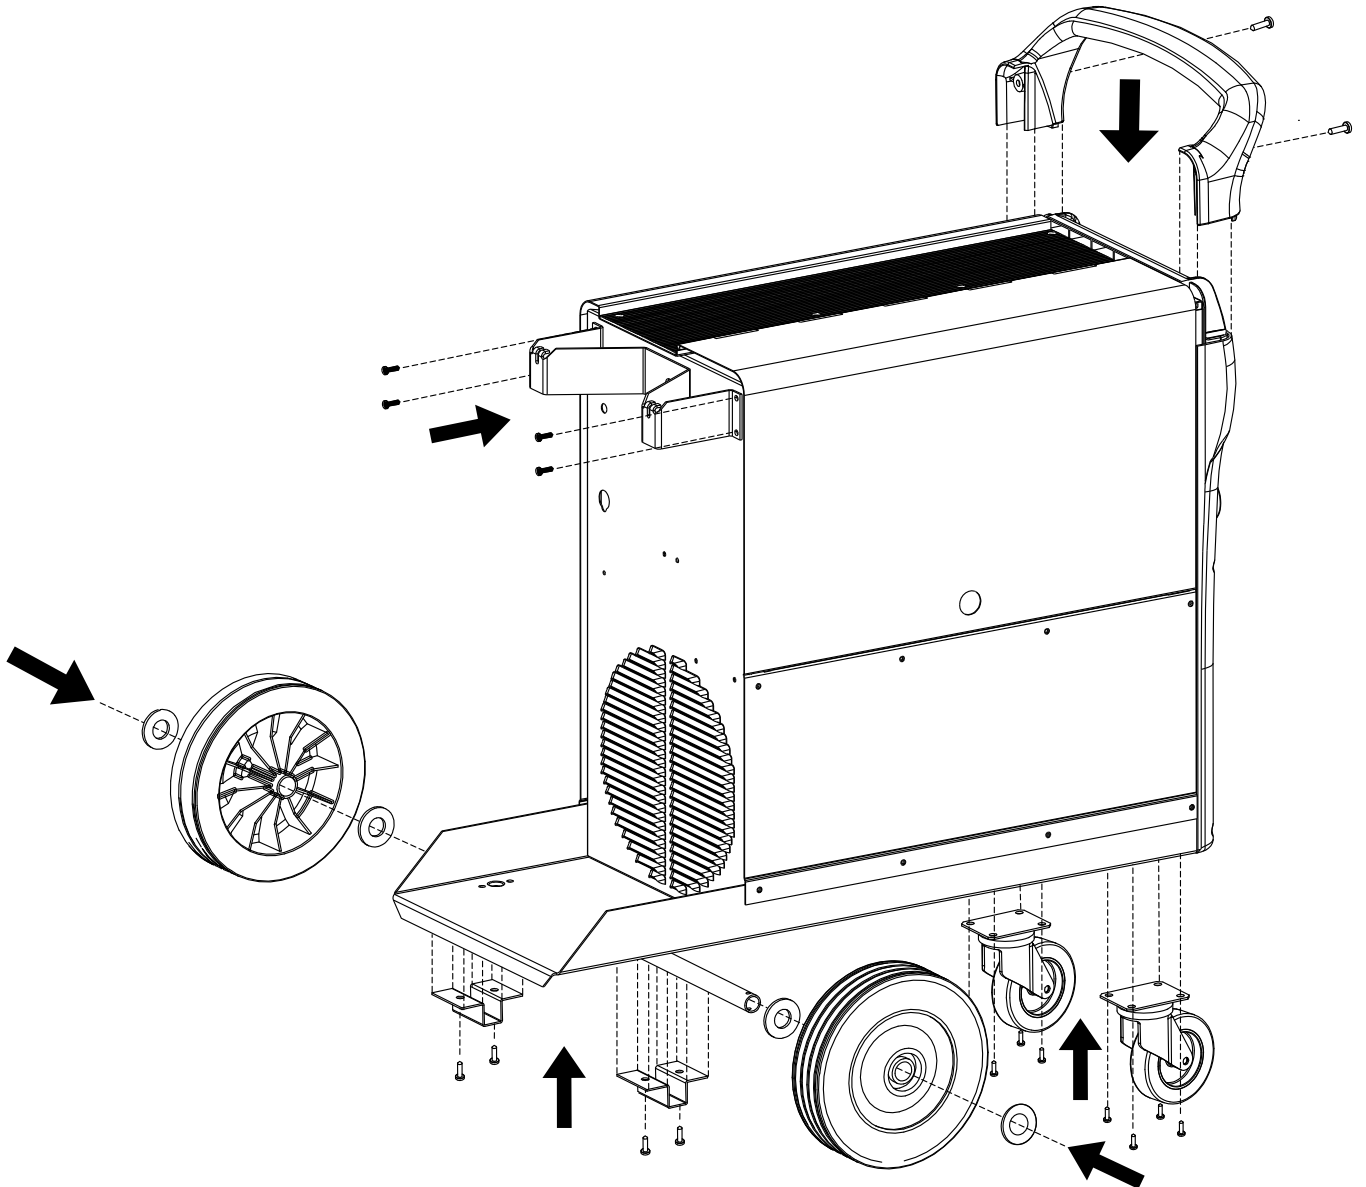

**FIG. D**

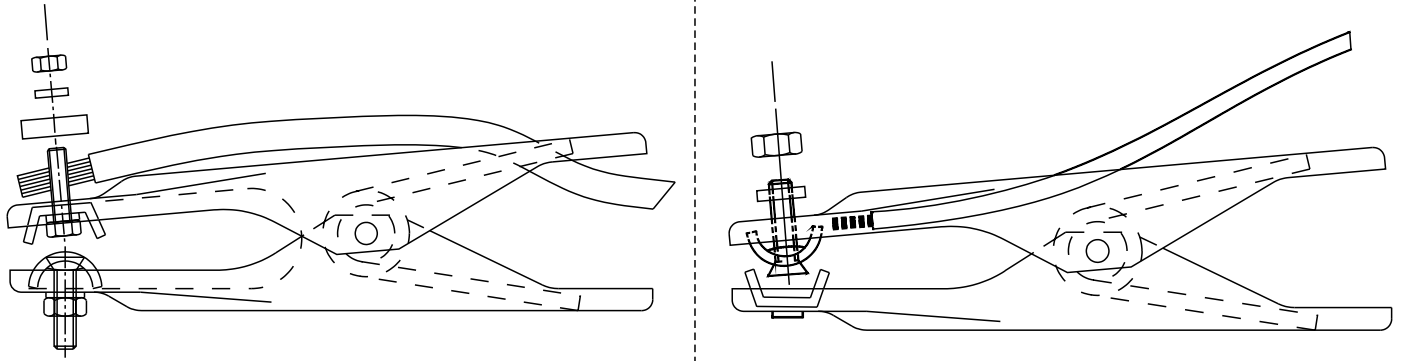

**FIG. E**

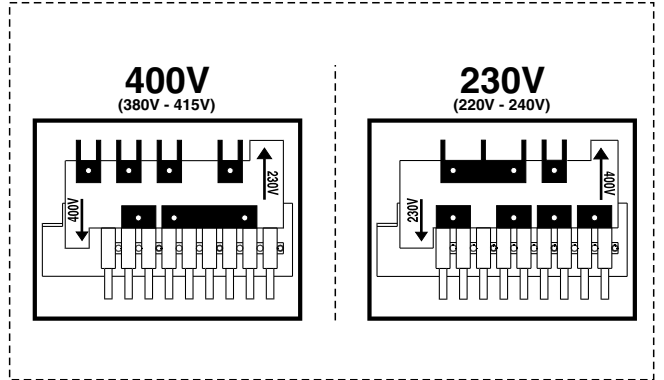
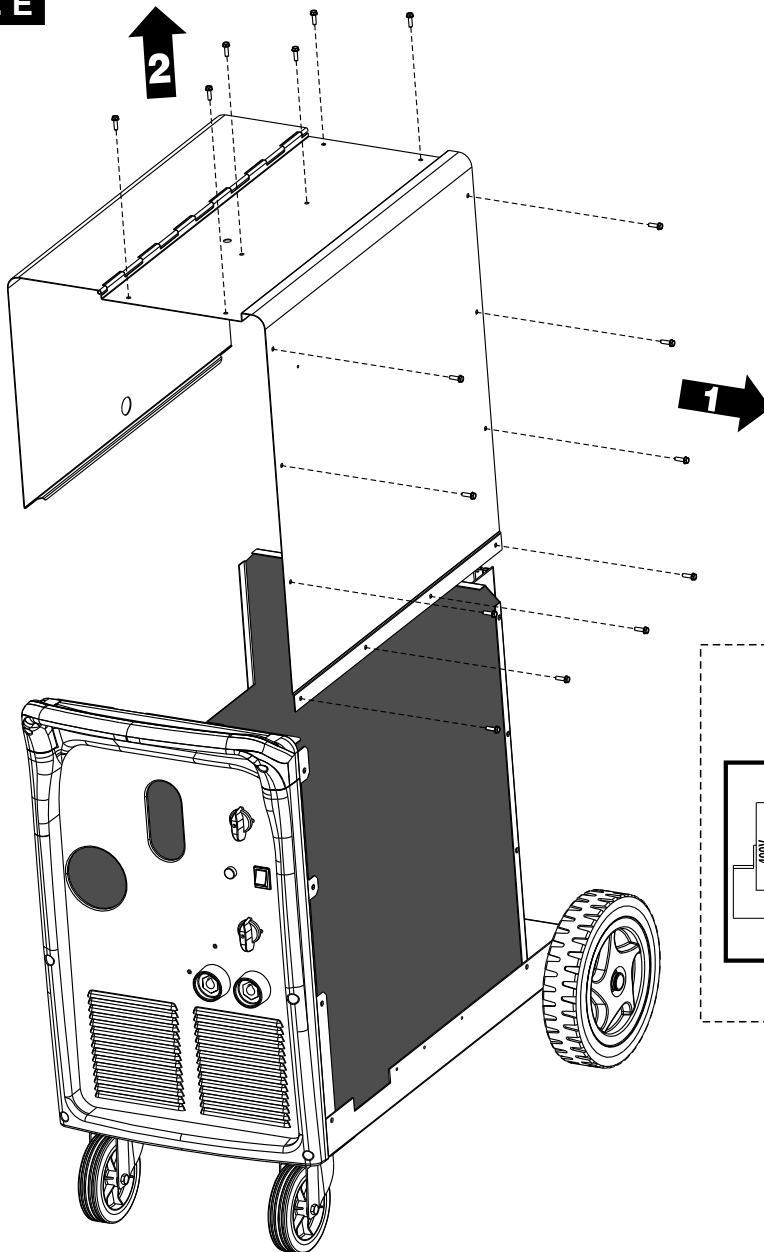




FIG. F





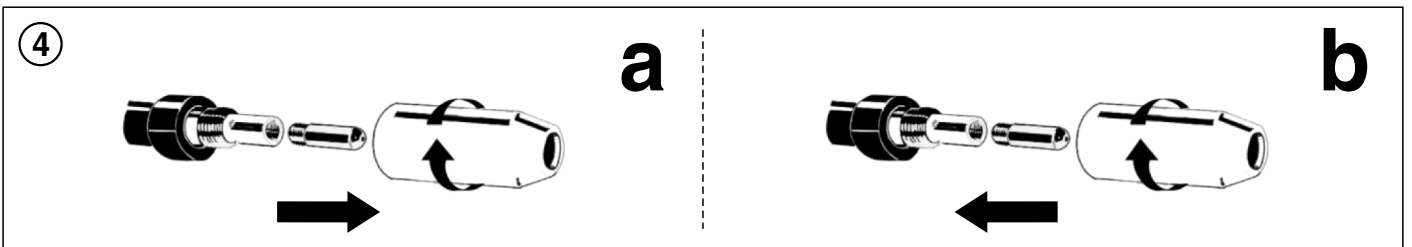



FIG. F1

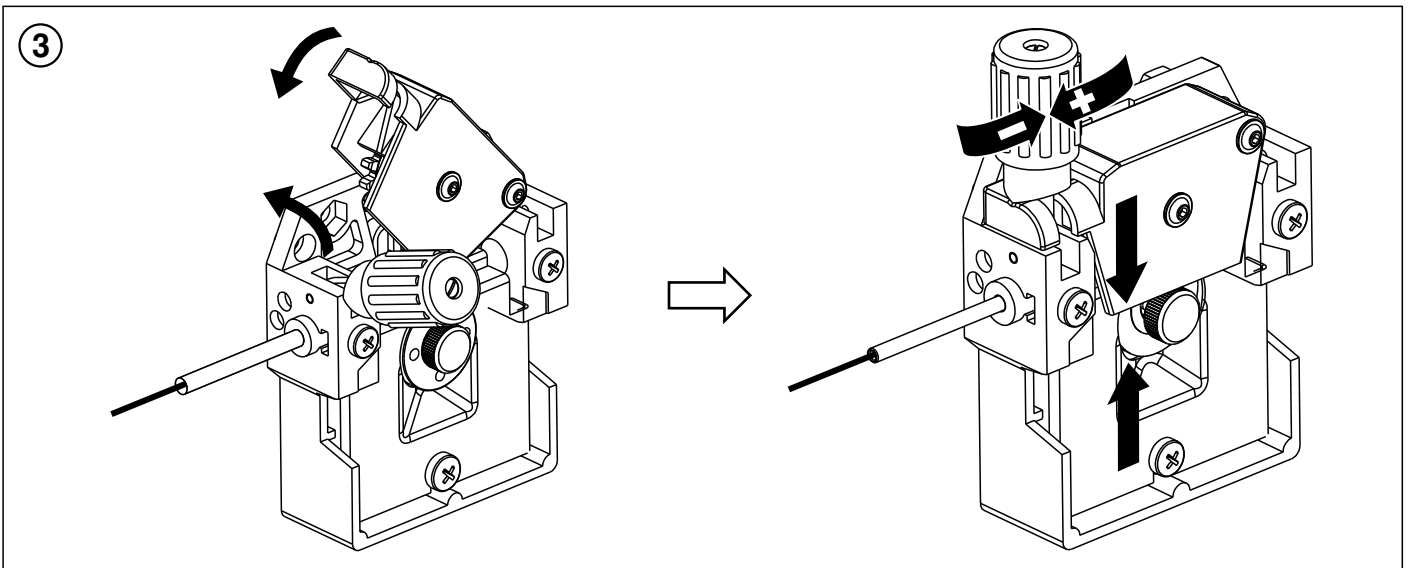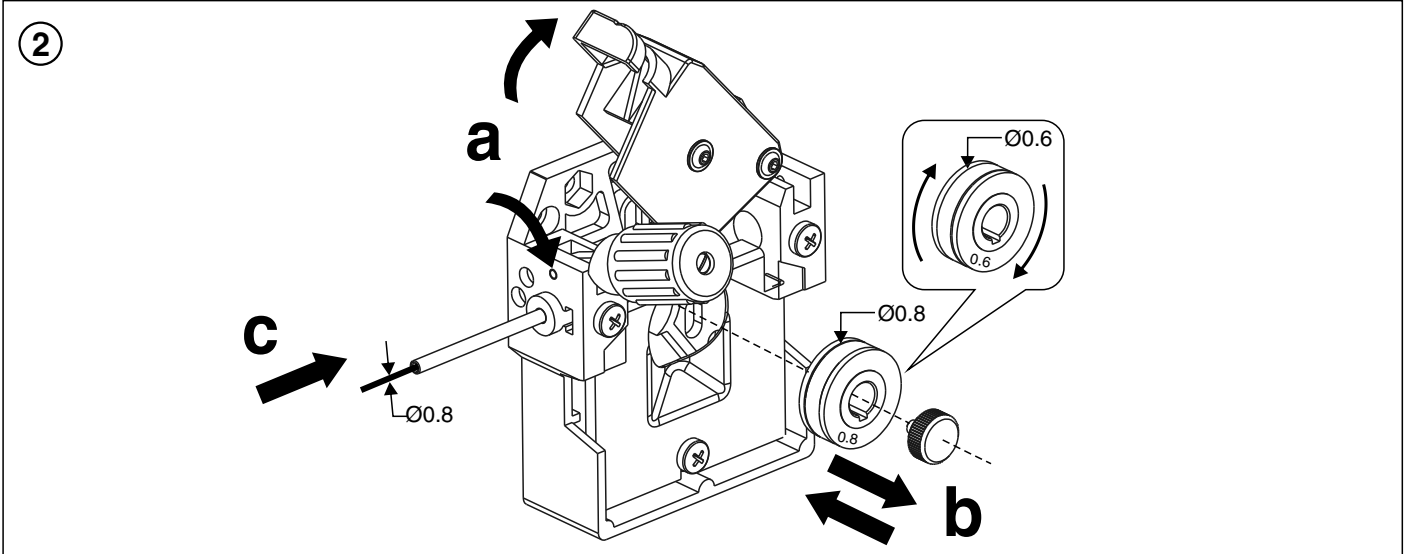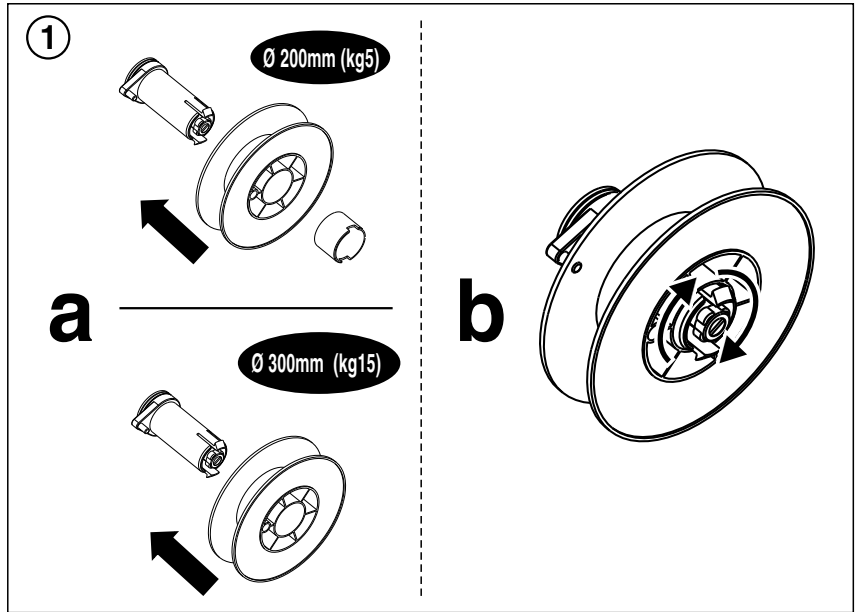


1

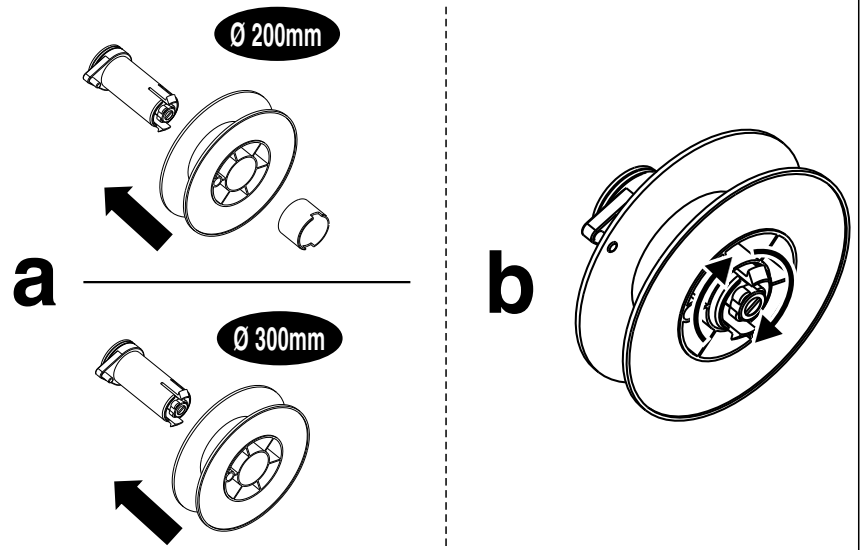

2

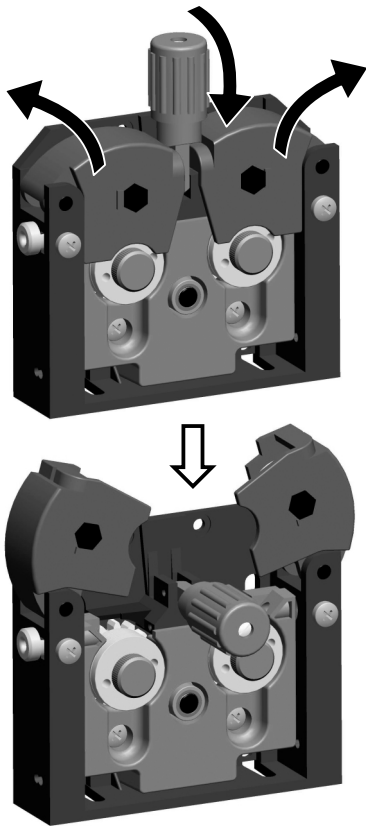


a


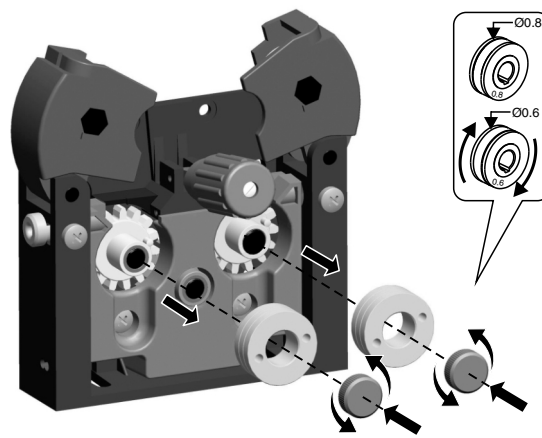


b


c

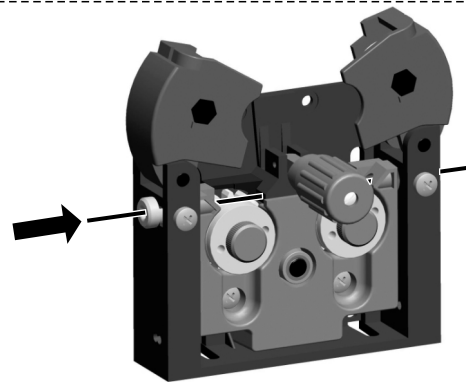


3

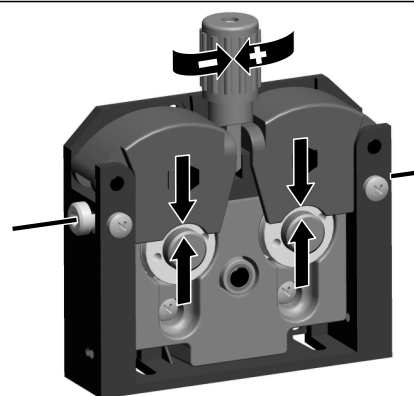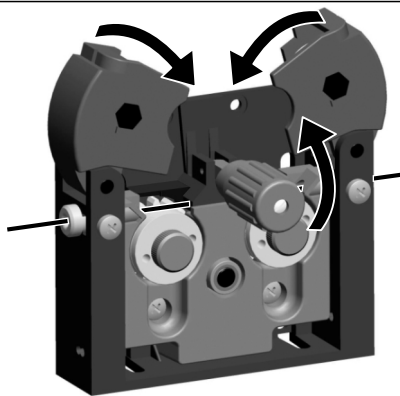

4




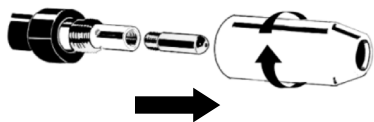


a

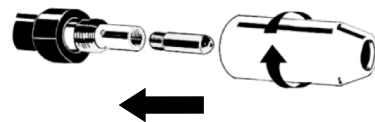

b

FIG. F2

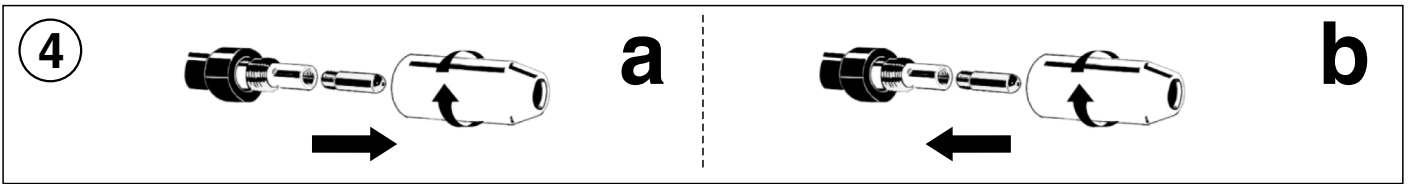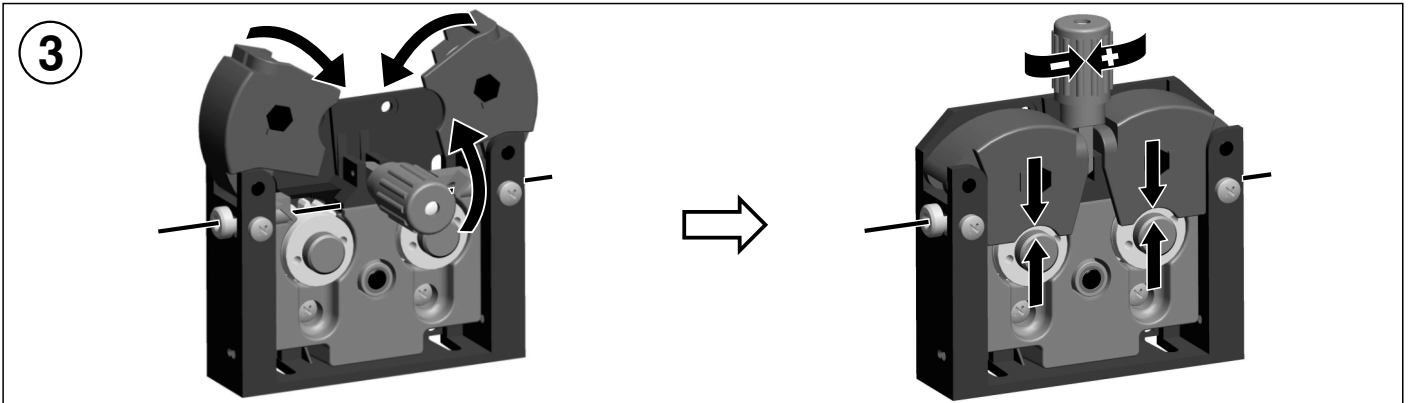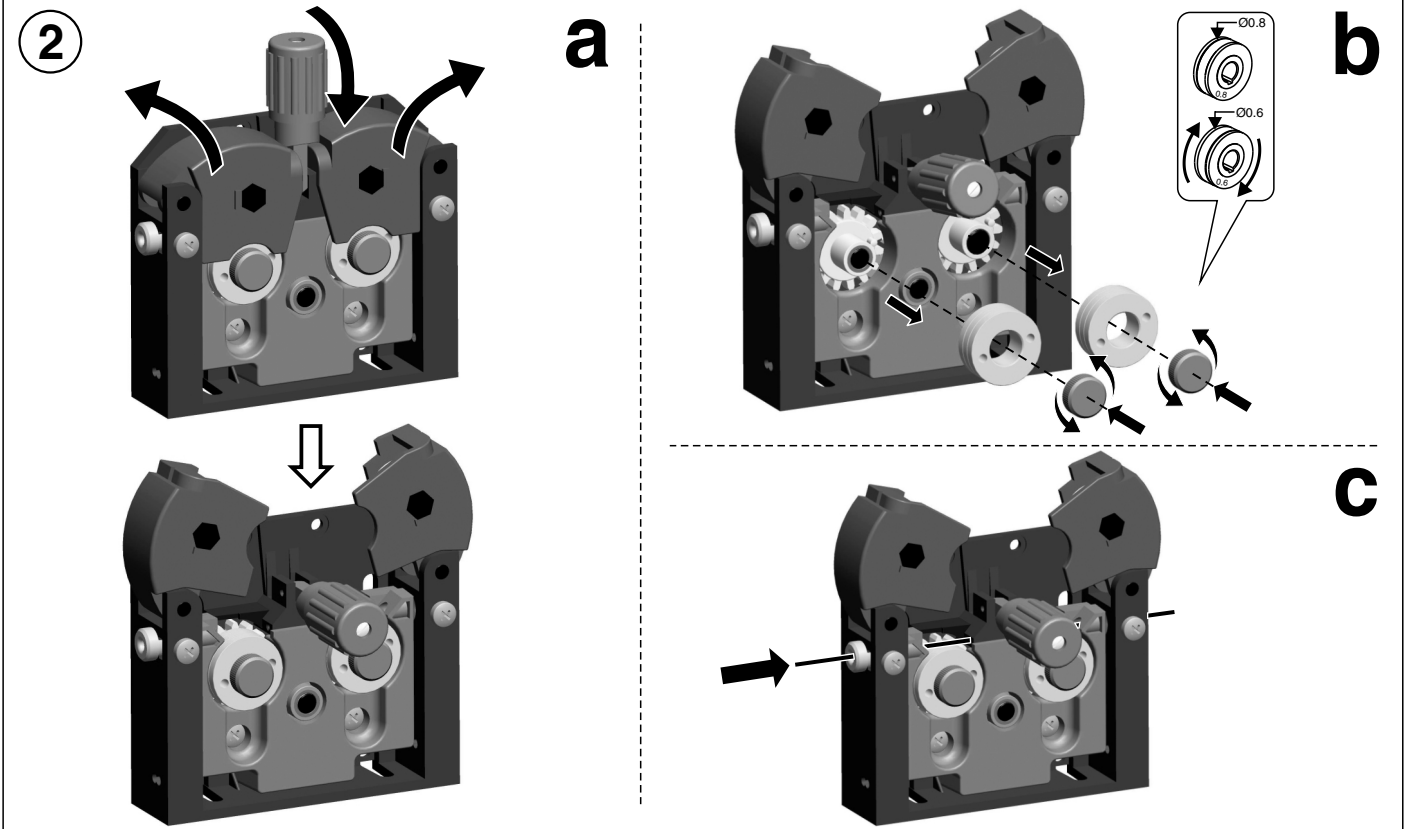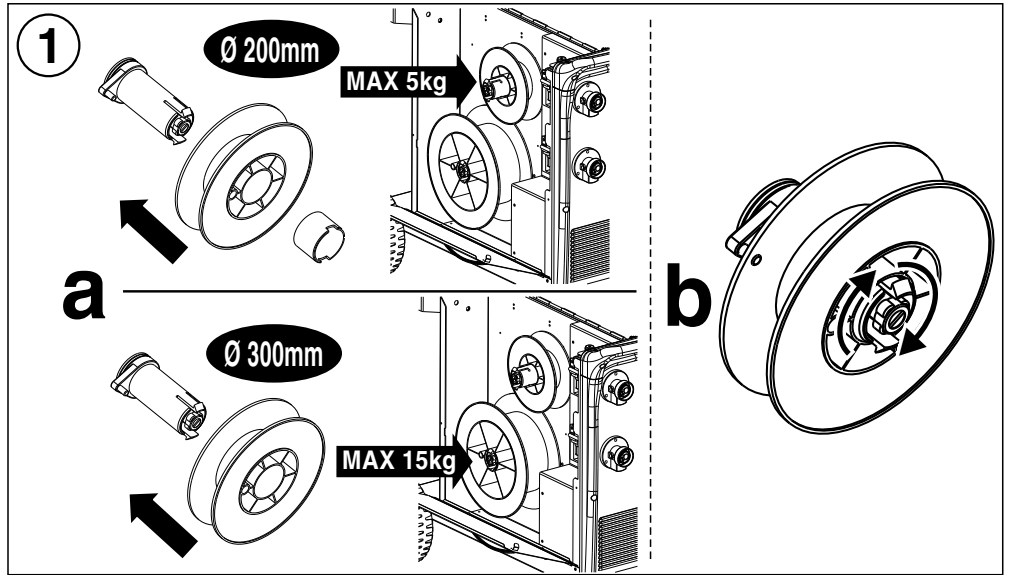

**FIG. G**



**WELDING MACHINES OUTPUT CURRENT VERSUS SWITCH POSITIONS -  
REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI USCITA DELLA SALDATRICE**

 <b>3</b>	<b>I<sub>2</sub> max (A)</b>												
	<b>200</b>	<b>20A</b>	<b>40A</b>	<b>60A</b>	<b>80A</b>	<b>110A</b>	<b>140A</b>	<b>170A</b>	<b>200A</b> (max 220A)	----	----		<b>2-20</b>
	<b>240</b>	<b>30A</b>	<b>45A</b>	<b>60A</b>	<b>80A</b>	<b>110A</b>	<b>140A</b>	<b>160A</b>	<b>180A</b>	<b>210A</b>	<b>240A</b> (max 270A)		

 <b>3</b>	<b>I<sub>2</sub> max (A)</b>									
	<b>300</b>		<b>40A</b>	<b>50A</b>	<b>60A</b>	<b>75A</b>	<b>90A</b>	<b>110A</b>		<b>2-20</b>
			<b>140A</b>	<b>160A</b>	<b>190A</b>	<b>210A</b>	<b>250A</b>	<b>300A</b>		
	<b>400</b>		<b>50A</b>	<b>60A</b>	<b>70A</b>	<b>80A</b>	<b>90A</b>	<b>100A</b>		
			<b>120A</b>	<b>140A</b>	<b>160A</b>	<b>180A</b>	<b>200A</b>	<b>220A</b>		
			<b>240A</b>	<b>270A</b>	<b>300A</b>	<b>340A</b>	<b>360A</b>	<b>400A</b>		
	<b>500</b>		<b>50A</b>	<b>55A</b>	<b>60A</b>	<b>70A</b>	<b>80A</b>	<b>90A</b>		
			<b>110A</b>	<b>120A</b>	<b>130A</b>	<b>140A</b>	<b>150A</b>	<b>170A</b>		
			<b>190A</b>	<b>210A</b>	<b>230A</b>	<b>250A</b>	<b>270A</b>	<b>290A</b>		
			<b>310A</b>	<b>340A</b>	<b>380A</b>	<b>420A</b>	<b>460A</b>	<b>500A</b>		

**FIG. H****INDICATIVE VALUES FOR WELDING CURRENT (A) / VALORI ORIENTATIVI CORRENTI DI SALDATURA (A)**

DIAMETRO DEL FILO (mm) WIRE DIAMETER	0,6	0,8	1	1,2	1,6
<b>Acciai al carbonio e basso legati / Carbon and mild steels</b>					
SHORT ARC	30 ÷ 90	40 ÷ 170	50 ÷ 190	70 ÷ 200	100 ÷ 210
SPRAY ARC	/	160 ÷ 220	180 ÷ 260	130 ÷ 350	200 ÷ 450
<b>Acciai inossidabili / Stainless steel</b>					
SHORT ARC	/	40 ÷ 140	60 ÷ 160	110 ÷ 180	/
SPRAY ARC	/	/	140 ÷ 230	180 ÷ 280	230 ÷ 390
<b>Alluminio e leghe / Aluminium and alloys</b>					
SHORT ARC	/	50 ÷ 75	90 ÷ 115	110 ÷ 130	130 ÷ 170
SPRAY ARC	/	80 ÷ 150	120 ÷ 210	125 ÷ 250	160 ÷ 350

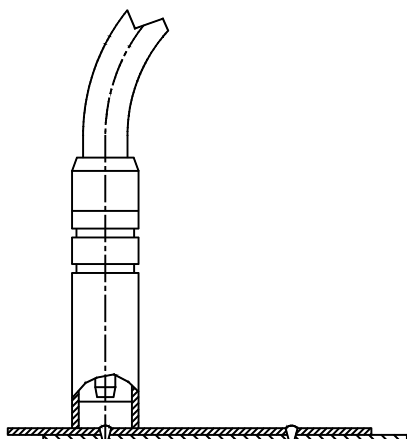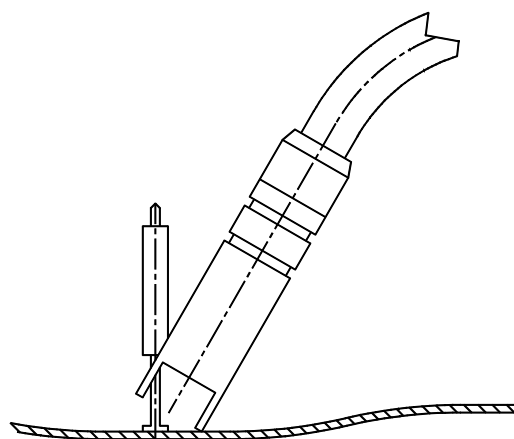**FIG. I****FIG. L****По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69